八、型钢的焊接

8.1 工字梁的焊接

1、工字梁的组成和尺寸是怎样标示的? 工字梁的组成和尺寸标示如图 **80** 所示。

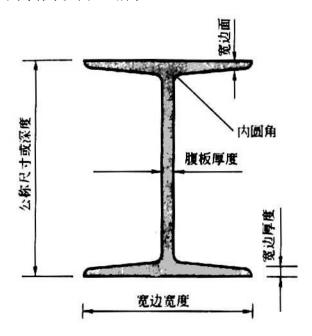


图 80 工字梁的组成和尺寸

- **2**、结构梁的形状通常有哪三种?它们有什么不同之处,各应用于哪些场合?结构梁的形状通常有以下三种。
- ① **\$**梁(美国标准形状的工字梁) 这种梁的形状是传统的和最古老的,现在仍然被生产并用于建筑结构钢架的制作中。
- ② W 梁或宽工字梁 作为承受重物的底座,这种 W 梁比 S 梁更能有效地承受载荷。因为对于能够抵抗载荷的宽边,W 梁的宽边具有更高的金属截面总量的百分比。W 梁很受市场欢迎,因为和 S 梁相比,W 梁具有更多可利用的形状,给设计者更大的选择余地。W 梁在建筑结构中得到广泛应用。
- ③ **H**梁 通常用于制作承重桩和支柱。**H**梁与**S**梁、**W**梁不同,因为**H**梁的宽边和腹板的厚度大致相同,梁的高度和宽度也几乎相同。在高层建筑中,通过柱子支撑着的**H**梁也用来承受非常大的载荷。此外,**H**梁特别适合用来抵抗地震力,因为与其他工字梁相比,**H**梁更能在平行和垂直腹板的方向上提供平衡外力的作用。
 - 三种结构梁的形状如图 81 所示。


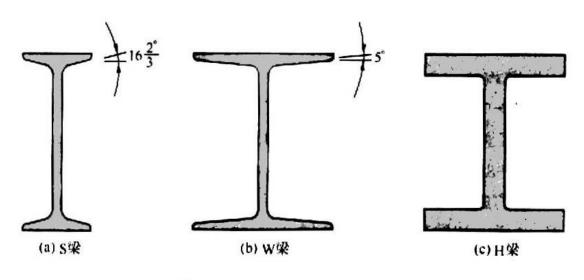


图 81 三种结构梁的形状

3、为什么 W 梁的尺寸截面积比 I 形工字梁 (S 梁) 多?

制作 Ⅰ 形工字梁 (S梁)时,通过打开轧辊可以增加 S梁的尺寸和截面积,这不但使 "宽边"变宽,而且腹板也稍微增厚,如图 82(a)所示。尽管可以增加 S 梁的质量和承载 能力,但加厚腹板的额外金属材料不会大幅度提高 **S** 梁的强度。由于在制作 **W** 梁的过程中, 腹板和宽边的厚度可以相互独立,设计者可以在保持腹板厚度不变的情况下,将更多的金属 材料增加到宽边上,使宽边的厚度或长度增大,如图 82(b)、(c)所示。

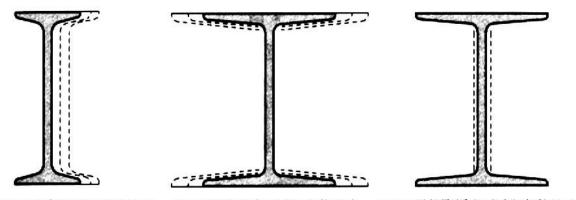

(a) 通过打开轧辊增加S梁的体积

(b) W梁的宽边可以有各种尺寸 (c) W梁的腹板也可以有各种尺寸

图 82 S梁和 W 梁的尺寸

4、如何对图纸上的工字梁进行标注,如何称谓各部位的名称?

在英制单位中,通过工字梁的形状、公称尺寸(高度)(in)和质量(lb/ft)来区别 工字梁。在国际单位制中,通过工字梁的形状、公称尺寸(mm)和质量(kg/m)来区别。

例如,在英制单位中, W36×848 是指宽边工字梁的公称尺寸或高度为 36in、质量 为 848lb/ft。需要 47 个这样的工字梁用符号 47-W36×848 来表示。在国际单位制中, W910×12.4 表明宽边工字梁的名义高度为 910mm、质量为 1256kg/m。

5、除了工字钢外,还有哪些其他常见的型钢?

除了工字钢外,其他常见的型钢还有丁字钢(或 T 形钢)、角钢和槽钢,如图 83 所示。尺寸大的 T 形钢是将工字钢截去一半而制成的,这使得 T 形钢的底部成一平面。ST 形钢的 WT 钢的区别:可根据它们是从 S 梁还是 W 梁上切取下来的进行判断。小的 T 形钢,特别是对于尺寸不大于 100mm 的 T 形钢,制作方法是最初经过辊轧,加工成 T 形钢,再将底部加工成圆状,如图 83(a)所示。

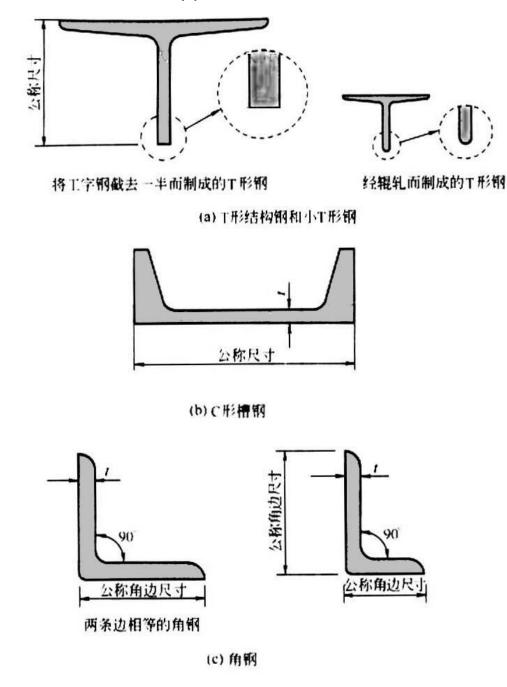


图 83 常见的型钢

6、型钢的尺寸在图纸上如何表示?

①对于 T 形钢,通过公称尺寸和每英尺(ft)多少磅(lb)的来表示。

例如,7-T12×73×40 $^{\prime}$ 0"表示 7 根公称尺寸为 12in、质量为 73lb/ft、长度为 40ft 的 T 形钢。

② 对于角钢,通过公称脚边尺寸、厚度和长度来表示。

例如, 5-Ls2×3×1/4×21 ´6"表示 5 根脚边尺寸分别为 2in 和 3in、厚度为 1/4in、整体长度为 21 ´6"的 L 形钢材。

③ 对于槽钢,通过公称尺寸、质量和长度来表示。

例如,17-C6×8.2×38² 2"表示 17 根公称尺寸为 6in、质量为 8.2lb/ft、切割长度为 38² 2"的 C 形槽钢。

- 7、如何在图纸上标示方形和长方形管状钢材、管子和金属板?
- ① 对于管状钢材,通过相邻两侧面的公称尺寸、管壁厚度和长度来表示,如图 84 所示。例如,13-T.S.3"×4"×1/4×10′表示 13 根两侧面宽度分别为 3in 和 4in、管壁厚度为 1/4i、切割长度为 10ft 的管状钢材。圆形钢管或钢管在机械制造和生产中得到广泛应用,但在建筑工程中很少应用

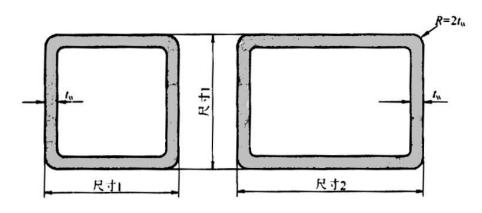


图 84 管状钢材的截面

- ② 管子类型不同,表示方法也不同。对于标准管子,用内径公称尺寸(in)×长度(ft)来表示,例如: 6"×15′3"。对于高强度管,用内径公称尺寸(in)×-Strong Pipe×长度(ft)来表示,例如: 12"X-Strong Pipe×12′6"。对于双面高强度管,用内径公称尺寸(in)××-Strong Pipe×长度(ft)来表示,例如,4"××Strong Pipe×8′2"。
 - ③ 对于金属板,通过金属板的宽度、厚度和长度来表示,例如,60"×1/4"×246"。
- **8**、焊接结构钢时,经常会遇到是否将焊缝末端拐角周围的角焊缝焊成弯钩状(见图 **85**)的问题,处理这种问题的一般原则是什么?

如果图纸上要求的焊缝横截面尺寸包括拐角焊缝,则应对拐角周围进行焊接,否则不用 对拐角周围进行焊接。

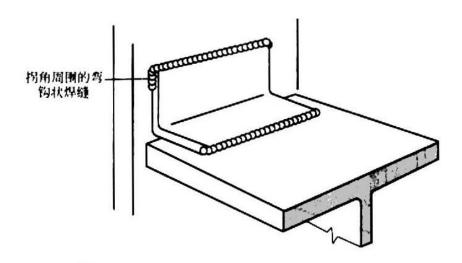


图85 角钢连接时上部焊缝焊成弯钩状

通过焊接角钢来连接两工件时上部焊缝焊成弯钩状,如图 **85** 所示,是根据弯曲和弹性的需要来设计角钢连接的。试验表明,拐角处焊缝长度是角钢长度的 **25%**时,焊缝失效前的强度和移动距离最大。上述原则的其他应用示例如图 **86**~图 **88** 所示。

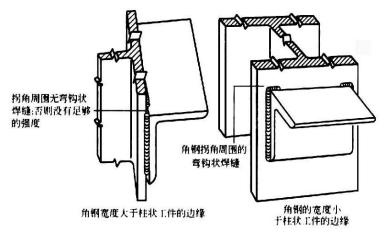
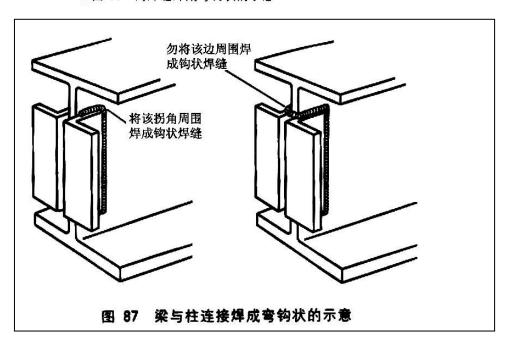


图 86 角焊缝焊成弯钩状的示意




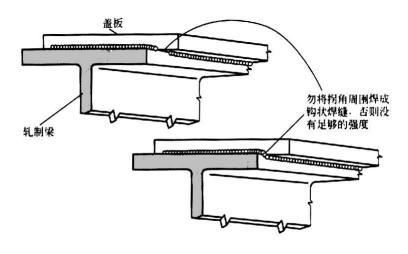


图 88 板梁上的弯钩状焊缝

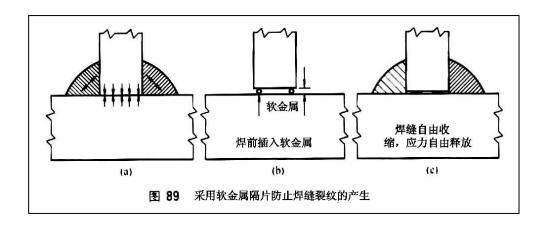

8.2 厚板及膨胀梁的焊接

1、在厚板上焊接角焊缝时,焊缝中有时会产生裂纹,如何防止裂纹的产生?

对于厚板上比较大的焊缝,如果焊接前两块金属板之间几乎没有间隙,焊接时工件不可能移动。当焊缝冷却收缩时,所有的收缩应力被焊缝吸收。一旦焊缝爱到严重的拘束,收缩应力就会使得焊缝产生裂纹,特别是两金属板之间的第一道焊缝更容易产生裂纹,如图 **89(a)** 所示。

如果两块金属板之间留有比较小的间隙,当焊缝收缩时金属板可轻微移动,使间隙变小,这使得焊缝的横向应力降低。焊接厚大钢板时,两金属板件之间的接头间隙应至少为

0.8mm,如果条件允许,接头间隙可为 **1.6mm**。

可通过以下几种方法来获得接头间隙。

- ① 在两块金属板之间插入用软金属制作的隔离片,如图 **89(b)**所示。当焊缝收缩时,软金属隔离片变薄。如果采用铜作隔离片,一定要注意焊缝金属不能与铜相熔合。
- ② 采用火焰切割获得粗糙的切口。切口上面的毛刺可使金属板之间保持一定距离,当焊缝收缩时毛剌会被压扁。

③ 冲压将待焊金属表面加工得凹凸不平。这种方法与采用火焰切割来获得粗糙金属表面的方法类似,一般情况下当焊缝冷却后,两金属板可被牢固的焊接在一起,如图 **89** (c) 所示。

2、什么是膨胀梁? 为什么膨胀梁有很多用途?

将工字梁沿着腹板切割开,然后将一隔板加在两腹板之间,并焊接在一起,这样膨胀梁就制胜成了。图 **90** 为膨胀梁的制作示意,即先沿着腹板将工字梁从中间切割开,将一辅助隔板焊接在工字梁的腹板之间。膨胀梁不但增加了梁的高度,也增加了它的风度和承受载荷的能力。

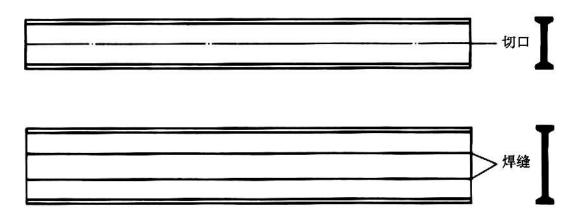


图 90 通过在腹板之间增加隔板来制作膨胀梁

如果沿着腹板以一定的角度将工字梁切割开,这样制作出来的膨胀梁称为锥形梁,如图 **91** 所示。这种梁的中间部位(最预演用到的部位)有最高的弯曲强度。由于减少了制作膨胀梁所用的金属材料,这样设计出的锥形梁使得支撑整个重物的载荷减小。



图 91 膨胀锥形梁示意

如果沿着腹板中心线将工字梁切割成锯齿状,然后将两半腹板的锯齿状切口齿对齿对接,并焊接在一起,这就制作成了开腹板膨胀梁,如图 **92** 所示。与最初的膨胀梁相比,这种开腹板膨胀梁高度更大、强度更大、刚性也更大。这种设计最初或多或少是出于节省材料费和装卸费的考虑。利用开腹板膨胀的开口部位作为管路、电线管道和管线系统,可以节省钢材和梁的垂直距离,如图 **93** 所示。


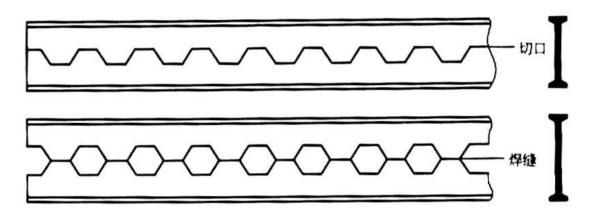



图 92 将腹板割成锯齿状来制作膨胀梁

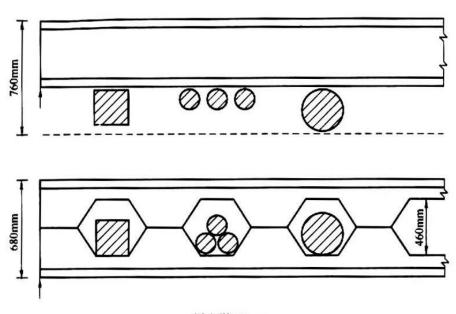

增大到686mm 内部工作管道, 重量是原来的65%、高度藏小76mm

图 93 开腹板膨胀梁可以节省钢材和缩短垂直距离


膨胀梁的另一种类型是锥形开腹板膨胀梁,如图 94 所示。所有这些膨胀梁的设计都可以采用氧一乙炔火焰割炬和模板来完成。

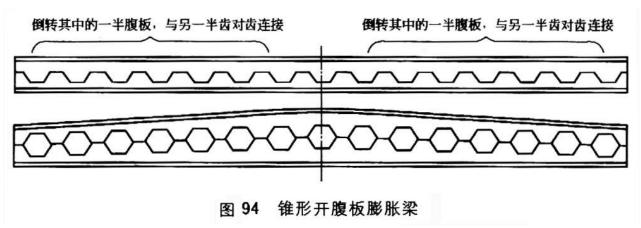

8.3 辅助结构设计


1、有哪些典型底座的结构设计方法?

底座的设计方法是由结构的高度、地板承重、下方的土质和基础强度(如风力和地震力) 决定的,典型钢结构底座的设计如图 **95** 所示。

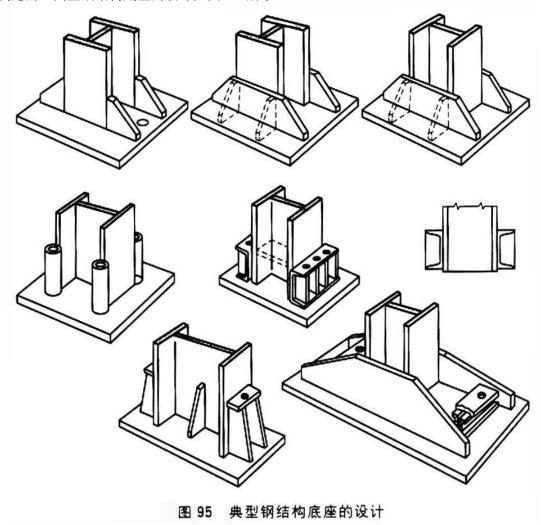

2、有哪些典型的梁一柱连接的方法?

决定梁一柱连接最优化设计的因素有很多。但进行梁一柱连接时,达到最牢固的连接需要在现场进行焊接,如图 **96(a)**所示。但是,仍有可能在工厂中完成大部分部位的焊接,而在最后的现场装配中采用高强钢螺栓进行连接,如图 **96(b)**、(c)所示。这种连接方法很方便,不但提高了工地现场架设的速度,也避免了受天气影响的焊接质量问题。

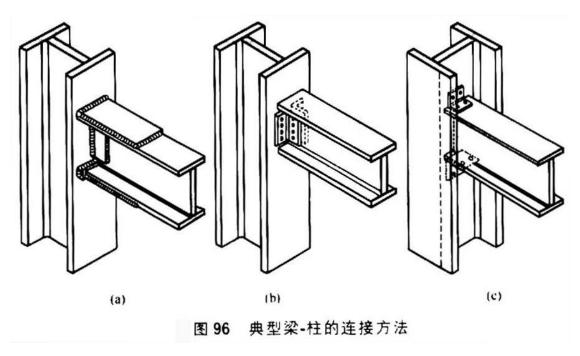

3、有哪些常见的连接柱状材料的方法?

柱状材料之间的连接方法有很多种,场地、风力和地震力都是影响连接方法的重要因素。一些连接方法克服了场地的影响而采用螺栓进行连接,典型的柱式连接接头如图 97 所示。

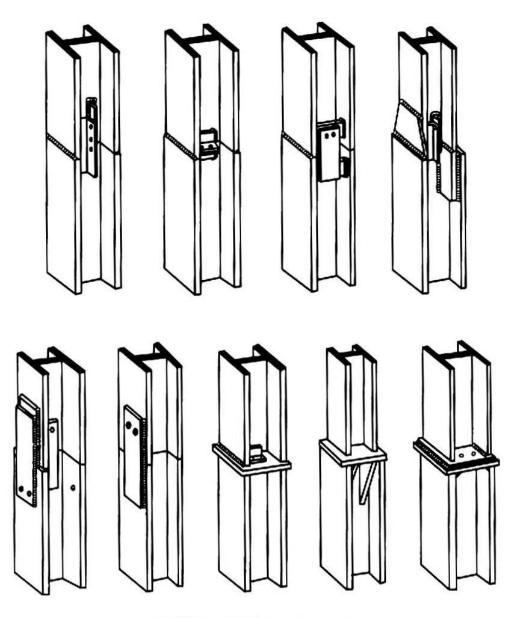


图 97 典型柱式连接接头

4、有哪些为支撑柱提供有效连接的附件和方法? 几种典型的支撑柱连接方法如图 **98** 所示。

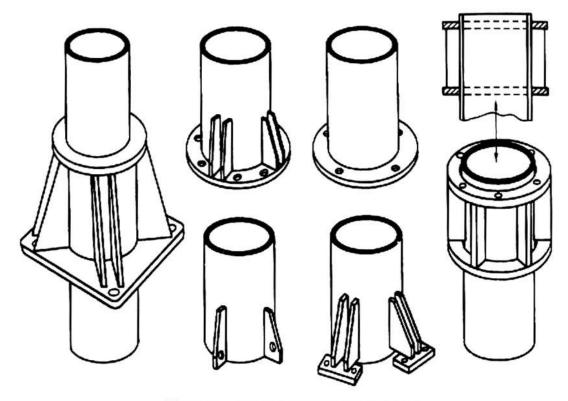


图 98 典型的支撑柱连接方法

5、焊缝通道孔有哪些作用?

设计焊缝通道孔有两个目的:一是提供通往焊缝接头的途径;二是防止焊接接头和腹板 残余应力的相互作用。与焊缝金属的横向收缩一样,腹板和焊缝金属纵向收缩的相互作用产 生三向应力,使得焊缝金属中产生裂纹。焊缝通道孔可以消除这种三向应力,从而减小产生 焊接裂纹的可能性,如图 **99** 所示。

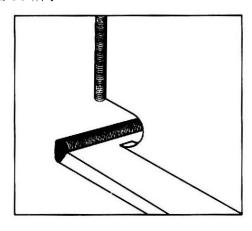


图 99 焊缝通道孔示意

6、将端面板放置到结构圆柱上并进行焊接,确定上方和下方钢板是否在同一直线上的一个简便方法是什么?

可以按照以下步骤进行。

- ① 将管状柱放置在管子支撑架上面,并检查管状柱的末端是否呈方形。如果末端稍微偏离方形,则在较高的一侧用×作上标记,以便从这个位置开始焊接。如果末端严重偏离方形,则对它进行修整,使其恢复为方形。
 - ② 根据图纸在端面板上绘出布局轮廓,如图 100(a)所示。
- ③ 从厚度 8mm 钢板上割下一 V 形导板,导板的宽度应为 150mm。将导板放置到圆柱上时,导板的长度应超出基板 75mm。标出 V 形导板的中心线并注明精确尺寸,如图 100(b)、(c)所示。
- ④ 标出基板的中心线,然后将 V 形导板放在基板上面,使得导板中心线与基板的中心线重合,导板的上边缘高出基板的距离为 t,如图 100(c)所示。将 V 形导板与基板夹在一起,如图 100(d)所示。
- ⑤ 将基板悬挂在圆柱末端上方的位置,放置好基板后,用销钉子将基板固定住,进行点固焊,然后进行焊接。
- ⑥ 接下来是将待焊基板用销钉固定在管状柱的另一端上,以便使顶部和底部的金属板在同一直线上,而不是相互旋转。要做好以上工作,可以将一个水平仪放置在事先焊接好的基板顶部,放置圆柱使基板上边缘保持水平,如图 **100(e)**所示。
- ⑦ 对于其余的基板,可以重复步骤④,并将它悬挂在用于焊接的位置,用水平仪将基板上边缘调整到水平状态。
 - ⑧ 用销钉将基板固定住,并进行焊接。


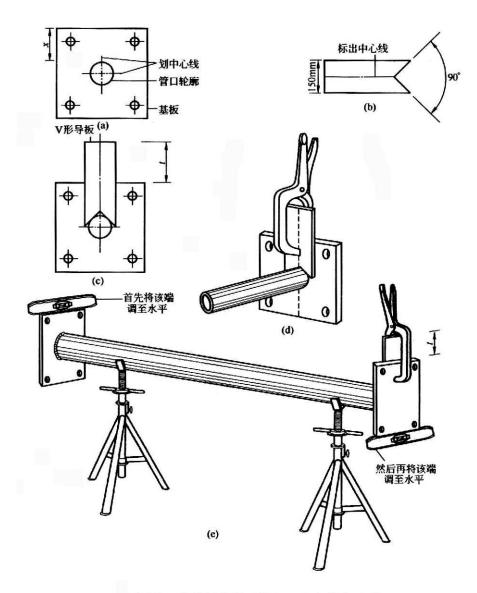


图 100 将基板安装到结构钢管上的步骤

7、不采用焊接方法,有哪些采用螺杆将轧制结构钢连接在一起的方法? 采用螺杆将轧制结构钢连接在一起,有以下几种方法,如图 **101** 所示。

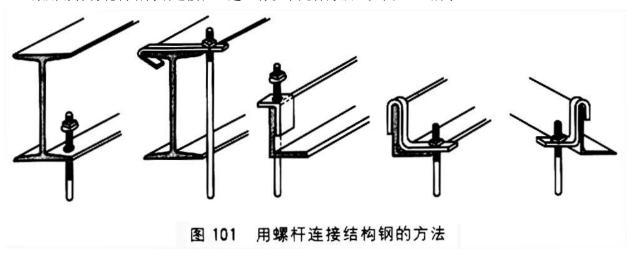

8、有哪些焊接钢筋的常用方法? 焊接钢筋时,一些常用的方法如图 **102** 所示。

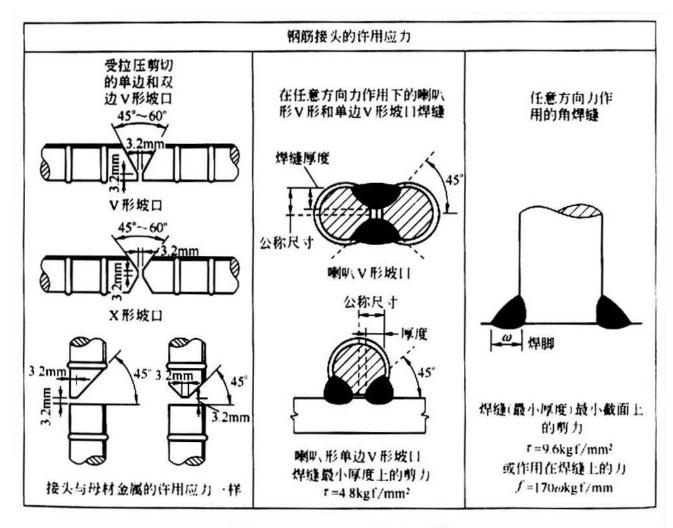


图 102 焊接钢筋的方法

9、将金属板叠加到一个或多个工件上,有什么好的方法? 不同情况下叠加金属板的方法如图 **103** 所示。


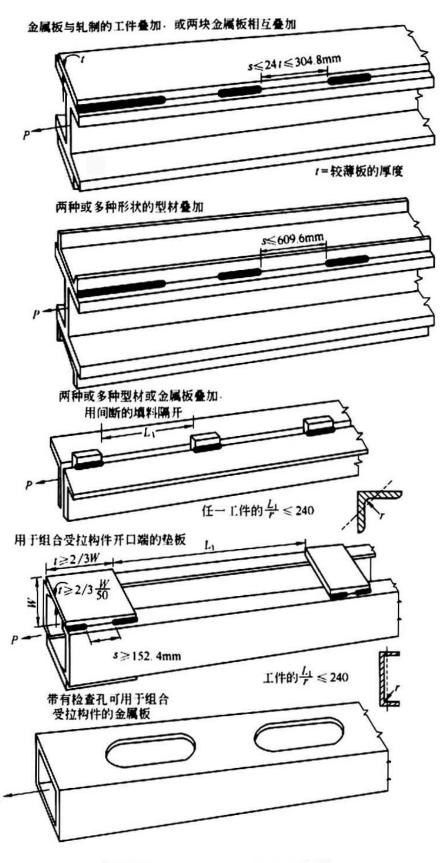


图 103 向构件上叠加金属板

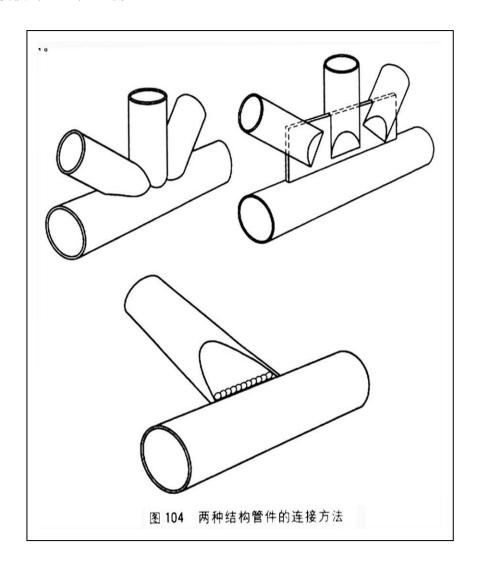

10、结构钢管之间的连接需要工件端部仔细装配,见图 **104**(上左)。这些接头的装配间隙不得比所采用的焊丝直径大,有什么好的装配方法吗?

在许多情况下,可以采用图 **104**(上右)的方法来进行装配。在较低应力水平的条件下,可以采用图 **104**(下)的结构形式,节省工时。